

Požár autodílny, Brandýs nad Labem

Požár bývalého autosalonu a současné autodílny byl na tísňovou linku HZS Středočeského kraje ohlášen 9. listopadu 2009 v 01:37 hodin.

POPIS OBJEKTU

Jednalo se o objekt bývalého autosalonu, rozděleného do třech úseků, a to autosalon, dílna a nádvoří. V době vzniku požáru byl objekt využíván jako autodílna, ve které byla předělávána osobní vozidla zn. BMW na sportovní úpravu. Objekt byl vystavěn jako železobetonová stavba, obvodové stěny byly zděné a střecha objektu byla tvořena železnými příhradovými vazníky a na střeše byly jako střešní krytina plechové dílce. Přední obvodová stěna objektu bývalého autosalonu byla prosklená. V době vzniku požáru bylo v prostorách bývalého autosalonu zaparkováno 5 osobních vozidel BMW, v prostorách dílny byly ocelové kovoobráběcí stroje a jeden dodávkový automobil a v prostoru nádvoří byl zaparkován jeden osobní automobil BMW a byly zde uskladněny pneumatiky. Podlaha celého objektu byla dlážděná. V době vzniku požáru bylo vybavení objektu připravováno na stěhování společnosti do Moldávie – uvnitř probíhalo přepravní balení strojů a příslušenství. V těsné blízkosti objektu byl vystavěn rodinný dům.

HASEBNÍ ZÁSAH

Po vyhlášení poplachu v 01:37 hodin byly na místo události vyslány zásahové jednotky ze stanice Mladá Boleslav a Stará Boleslav a jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí Brandýs nad Labem a Stará Boleslav. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár autoservisu v plném rozsahu. Z tohoto důvodu byl vyhlášen II. poplachový stupeň a na místo byly vyslány posilové jednotky. K hašení požáru bylo nasazeno dopravní a útočné vedení, rozdělovač - 3 C proudy z přední a částečně bočních stran objektu. K hašení bylo použito pěnidlo jako smáčedlo. Ze zadní části objektu byl nasazen jeden C proud, kterým bylo mimo jiné prováděno ochlazování přilehlého rodinného domu. Veškeré hasební práce byly prováděny v dýchací technice. Další postupně dojíždějící jednotky prováděly kyvadlovou dopravu vody a zřízení čerpacího stanoviště v průmyslové zóně a na Pražské ulici. Hasiči postupně prováděli rozebírání konstrukcí, střechy a střešní atiky s použitím rozbrušovačů a řetězových motorových pil, trhacích háků a bouracích seker.

PŘÍČINA VZNIKU POŽÁRU

Prvotním šetřením na místě události, provedeným vyšetřovateli požárů HZS Středočeského kraje, bylo zjištěno, že celý objekt je poškozen požárem a ocelové nosníky vykazují termické změny, především svou nestabilitou a tvarovou deformací. Na veškerých uskladněných strojích, zařízeních a zaparkovaných vozidlech bylo patrné vysoké termické poškození, způsobené vysokou teplotou na požářišti. S přihlédnutím k uskladněným materiálům a strojům, které byly převážně nehořlavé bylo prvotně stanoveno, že k požáru došlo za použití látky s vysokou teplotou plamene. Z tohoto důvodu byly na místo události povoláni experti oboru kriminalistické techniky a expertiz PČR a speciálně vycvičený pes na detekci akceleračních stopy. Pes pozitivně označil celkem 13 míst výskytu akcelerační stopy hoření, ze kterých byly odebrány chemické stopy k provedení požárně-technické expertizy. Z tohoto důvodu a po přihlédnutí ke zjištěným informacím a faktům a k závěrům požárně-technických expertiz bylo jako příčina vzniku požáru stanoveno úmyslné zapálení neznámým pachatelem za použití hořlavé kapaliny.

LOKALIZACE, LIKVIDACE

Hasiči nasazenými silami a prostředky požár lokalizovali v 03:39 hodin. V té době bylo na hasební zásah nasazeno celkem 8 jednotek PO. Konečná likvidace požáru byla v 08:23 hodin.

NÁSLEDKY POŽÁRU

Přímá škoda: 25.000.000,- Kč

Uchráněné hodnoty: 3.000.000,- Kč